


Im oberen Display ⑥ wird ein Code angezeigt (siehe Tabelle).

Die EIN/AUS-Taste ① blinkt GRÜN/ROT im Wechsel – eingeschränkter Betrieb möglich:

ANZEIGE	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME
AL	Ablaufschlauch verstopft.	Ablaufprogramm nochmals starten, evtl. Ablaufschlauch reinigen.
HEI	Boilerheizung defekt.	Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
d 0	Externe Entmineralisierungs-Patrone erschöpft.	Patrone austauschen.
SAL 	Salzmangel (nur bei Maschinen mit eingebautem Enthärter)	Regeneriersalz nachfüllen.

Die EIN/AUS-Taste ① leuchtet ROT und die Service-Anzeige ⑩ leuchtet auf:

ANZEIGE	MÖGLICHE URSACHEN	MASSNAHMEN
FIL	Bauseitiger Wasserzulauf ist geschlossen.	Bauseitigen Wasserhahn öffnen und nochmals starten.
	Fehler des Füllventils bzw. Fehler im Füllsystem.	Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
SIE	Tankabdecksieb nicht richtig positioniert.	Sieb korrekt einsetzen.
UL	Ablaufschlauch verstopft.	Ablaufprogramm nochmals starten, evtl. Ablaufschlauch reinigen.
	Fehler im Füll- bzw. Ablaufsystem.	Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
F01 - -1/- -2	Temperaturfühler Boiler defekt.	Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
F02 - -1/- -2	Temperaturfühler Tank defekt.	Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
F03 - -1/- -2	Drucktransmitter Boiler defekt.	Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
F04 - -1/- -2	Drucktransmitter Tank defekt.	Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
F04 - -3/- -4	Störung Drucktransmitter Tank.	1. Maschine abpumpen und neu befüllen. 2. Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.
ERR	Kommunikation gestört.	Informieren Sie Ihren HOBART-Servicepartner.

## SONSTIGE ANZEIGEN

ANZEIGE	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME
CH1	DOS	Gebinde austauschen bzw. optionale integrierte Behälter auffüllen. Nach dem Gebindefwechsel kann es mehrere Spülzyklen dauern bis die Anzeige erlischt. Bei Bedarf Schlauchbefüllung gemäß Abschnitt 3.4. durchführen.
CH2		